


Differenzdruck-Messumformer 984M (3-Leiter) mit Anzeige mit Schaltausgang

Differential Pressure Transmitter 984M (3-wire) with Display with Switching Output

Abmessungen (Dimensions)

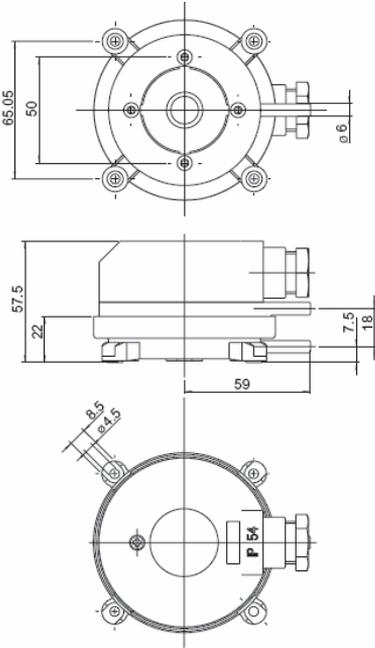

Sicherheit und Produkthaftung (Safety and product liability)

Das in dieser Anleitung aufgeführte Produkt darf nur von ausgebildeten Fachleuten montiert, angeschlossen und in Betrieb genommen werden. Die geltenden Sicherheitsbestimmungen, Verwendungszweck und technische Daten sind unbedingt einzuhalten. Gemäß diesen Bestimmungen müssen Anlagen spannungsfrei geschaltet und vor unbeabsichtigtem Wiedereinschalten gesichert werden. Beschädigte Produkte dürfen nicht verwendet werden. Das Produkt darf nicht für U.S. FDA kontrollierte Anwendungsbereiche verwendet werden.

Für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung entstehen, wird keine Haftung übernommen.

The product referred to in these instructions may only be mounted, connected and started up by trained technicians. The valid safety regulations, intended use and technical data must be observed. In accordance with these regulations, the system voltage must be switched off and secured from being unintentionally switched on again. Damaged products may not be used. The product is not suitable for use in installations under periodic inspection by U.S. FDA. We are not liable for damages that have been caused by improper use.

Technische Daten (Technical data):

Druckmedium (Pressure medium)	Luft und nicht aggressive Gase (Air and non-aggressive gases)
Betriebstemperatur (Working temperature)	0...50 °C
Ansprechzeit, umschaltbar (Response time, selectable)	1 s oder 100 ms
Versorgungsspannung (Supply voltage)	18...30 VAC / 16...32 VDC
Ausgangssignal, analog (Output signal)	0...10 V / 4...20 mA
Min. Max. Bürde (Min. Max. load)	20...500 Ohm
Schaltausgang (Switching output)	open-collector, npn, 100 mA max., ≤ 35 VDC,
Schutzart nach (Protecting category to) EN 60529	IP 00 ohne Schutzhaube (IP 00 without protection cap) IP 54 mit Schutzhaube (IP 54 with protection cap)
Konformität (Conformance)	2002/95/EWG (EEC), 89/336/EWG (EEC), EN 60770, EN 61326, Download der Konformitätserklärung unter (Download the declaration of conformity at www.beck-sensors.com)



Befestigung und Schlauchanschluss (Mounting and hose connection)


Wichtig: Schläuche dürfen beim Anschließen und Verlegen nicht geknickt oder beschädigt werden. Undichte Schläuche und Schlauchanschlüsse verursachen Störungen am Gerät oder liefern falsche Messergebnisse.
Important: When connecting and laying the hoses, do not bend or damage them. Hoses and hose connections that are not airtight cause damage to the device or will give wrong measuring results.

Ø innen < 5,5 mm für optimale Klemmung (Ø Inner < 5,5 mm for optimum clamping)
Ab 25 kPa [250 mbar] Schlauchklemme verwenden (Use hose clips from 25 kPa [250 mbar])

P1 = Überdruckmessung (positive pressure measurement)

P2 = Unterdruckmessung (vacuum measurement)

P1 + P2 = Differenzdruckmessung (differential pressure measurement)

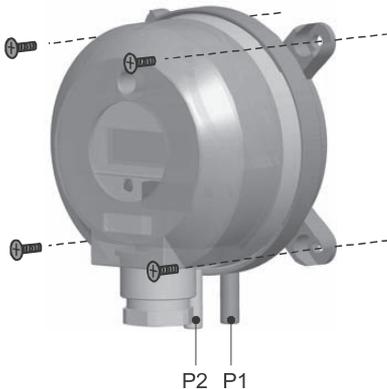

Die technischen Angaben beziehen sich auf Standardausführungen gemäß unseren Datenblättern. Kundenspezifische Ausführungen können hiervon abweichen.

Technische Änderungen vorbehalten.



All technical details refer to standard configuration according to our datasheets. Customized versions may diverge. Subject to change without prior notice.



Elektrischer Anschluss (Electrical connection)



Gefahr durch Stromschlag: Bei Arbeiten an der Elektrik darf keine Spannung anliegen. Durchführung der Arbeiten entsprechend den gesetzlichen Vorschriften vornehmen. Kabelisolierung muss in Gehäuse eingeführt werden, damit Dichtigkeit erhalten bleibt. Passende Klingenbreite für Klemmschrauben verwenden.

Danger from electric shock: There must be no voltage connected to the transmitter when working on the electrics. All work must be carried out in accordance with the legal regulations. The cable insulation must be entered into the housing so that the transmitter remains tight to IP54. Use suitable blade width for clamping screws.

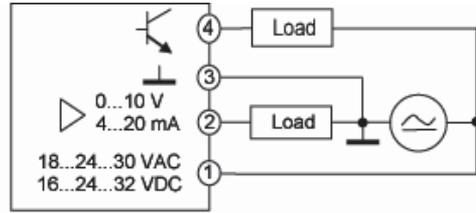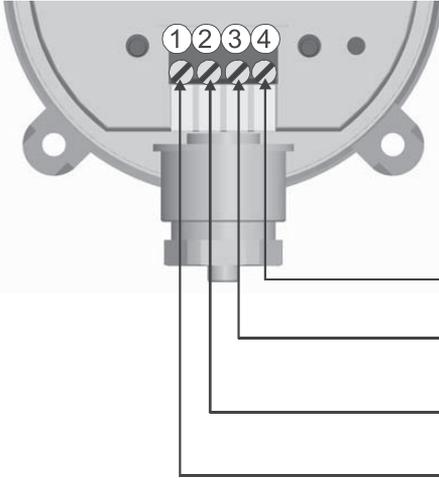

4	SA	Schaltausgang (Switching output) NPN
3	G0	Masse (Ground) GND
2	Y	Ausgangssignal (Output signal) 0...10 V / 4...20 mA
1	G	Versorgungsspannung (Supply voltage) 18...30 VAC / 16...32 VDC

Tasten und Jumperbelegung (Switches and jumper settings)

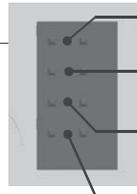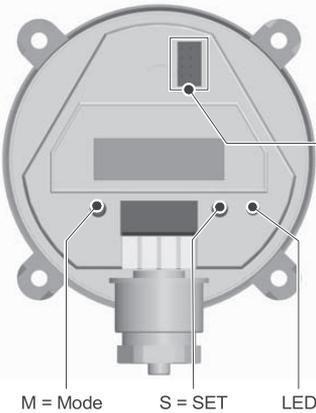

	Gesteckt (switched) 	Offen (open)
Druckbereich (Pressure range)	Niedrig (low)	Hoch (high)
Dämpfung (Response)	Langsam (slow)	Schnell (fast)
Betriebsart (Mode)	Linear (linear)	Radiziert (square root)
Ausgangssignal (Output signal)	0...10 V	4...20 mA

Einstellung der Nullpunktabweichung (Offset Calibration)

Mit dieser Funktion korrigieren Sie die Nullpunktabweichung des Ausgangssignals im drucklosen Zustand (Beispiel: auf 0 V/4mA bei null Pa).

Nehmen Sie das Gerät vom Druck indem Sie beide Schlauchstutzen öffnen oder die Schläuche abziehen. Folgen Sie der Programmieranweisung auf der nächsten Seite.

This function can be used to correct the zero-point deviation (offset) of the output signal in depressurised state (example: to 0 V/4mA at zero Pa).

Disconnect the unit from the pressure by opening both hose nozzles or removing the hoses. Then follow the programming instructions on the next page.

Einstellung des Schaltpunkts (Setting of Switching Output)

Mit dieser Funktion setzen Sie den Schaltausgang auf "Durchgeschaltet" für einen von Ihnen definierten Druck. Die Diode leuchtet sobald der definierte Druck erreicht oder überschritten wird.

This function is used to set the switching output to "switched through" for a pressure you have defined. The LED lights up as soon as the defined pressure is reached or exceeded.

Spitzenwerte (peak value)

Der angezeigte min./max. Spitzenwert ist der Wert der jemals am Sensor angelegt worden ist. Eine Rücksetzung des Spitzwerts kann nur beim Hersteller erfolgen.

The shown low/high peak value is the value that was ever set at the sensor. A resetting of the peak value can take place only at the manufacturer.

Fehlermeldungen (Error messages)

Er. SE

Sensor defekt / Sensor defect

Er. Li

Limit (Messbereich Überschreitung / measurement exceeding)

Nicht genutzte Jumper (not used Jumpers)

Bewahren Sie nicht benutzte Jumper in den beiden kleinen Taschen am Sensorgehäuse auf. Store unused jumpers in the two little pockets in the sensor housing.

Schalten / switch	Anzeige / Display	Schritt / step	Information
	250		Aktueller Messwert / current measured value
Press >M<			
	OFF5		Nullpunkteinstellung / Offset calibration
Press >M<		Press >S<	Anzeige des aktuellen Offset Werts/ Show actual offset value
	-3		
		Press >S<(5 sec)	Zurücksetzen des Offset / recalibration of offset
	0		
		Press >M<	Speichern Offset, Anzeige blinkt zur Bestätigung/ Store offset, Display blinking for confirmation
	OFF5		
			Einstellung des Schaltpunktes / Setting switching level
Press >M<		Press >S<	Anzeige des aktuellen Schaltpunktes/ Show actual switching level
	112		
		Press >S<(5 sec)	Anpassen des Schaltpunktes / Modify switching level
	112		
		Press >M<	Speichern Schaltpunkt, Anzeige blinkt zur Bestätigung/ Store switching level, Display blinking for confirmation
	SP		
			Spitzenwert max. / peak value high
Press >M<		Press >S<	Anzeige Spitzenwert max. / show peak value high
	HI		
		Press >M<	Bestätigung / return
	240		
		Press >M<	Bestätigung / return
	HI		
			Spitzenwert min. / peak value low
Press >M<		Press >S<	Anzeige Spitzenwert min. / show peak value low
	LO		
		Press >M<	Bestätigung / return
	-50		
		Press >M<	Bestätigung / return
	LO		
Press >M<			Aktueller Messwert / current measured value
	250		

